


"Бански комплекс" - село Ягода

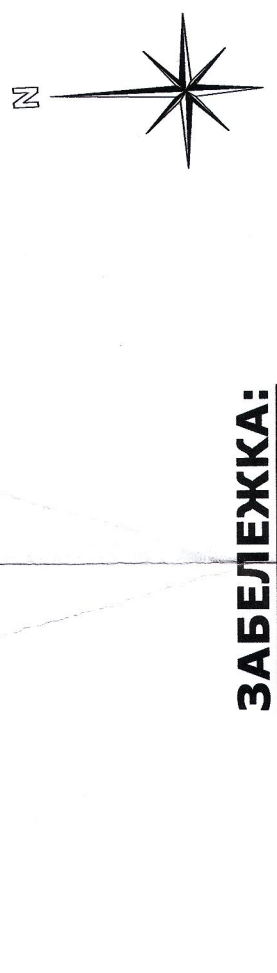

ЗАБЕЛЕЖКА:

-Съществуващите метални прозорци се ремонтират и се възстановяват липсващите по запазените образци и се монтират в зазиданите прозоречни отвори като същите се обработват антикорозионно и се боядисват ;
- По всички фасади се изучава всичката подкукушена и амортизирана мазилка като се измаза на ново, грундира и боядисва със съгласуваните цветове по цветните фасади на сградата;

- Изчистване на металната дограма, нови стъкла;
- Антикорозионно покритие на металната дограма;
- Всички съществуващи дървени елементи след почистване да се обработят двукратно с консервант за дърво;

- Всички съществуващи метални елементи да се почистват обработят антикорозионно да се грундира и боядисат;

- Всички оригинални керамични плочи запазени да се изчистят също чрез бластиране под високо налягане като и се фугира с водоупътна фугираща смес.

- Всички нови керамични плочи в женското и мъжкото отделение по подвете/производство Исперих/да се изчистят чрез бластиране под високо налягане и да се фугира с водоупътна фугираща смес.


- Стените със стенната облицовка от мити мозаечни плочи да се изчистят чрез бластиране под високо налягане и да се хидрофобизират. ВСИЧКИ РЕСТАВРАЦИОННИ И КОНСЕРВАЦИОННИ дейности да се извършват под СТРИКТНО НАБЛЮДЕНИЕТО НА РЕСТАВРАТОР!

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Изцяло се ремонтира покрива на сградата като се демонтират старите керемиди. Подмена се амортизираната дървена елементи и обшивка като се монтира двойна хидроизолационна мембрана. Монтират се контра летви и нови керемиди. Подцикваната ламарина в кривните , уламите и полите се ремонтира, антикорозионно покрива.

!!!ВНИМАНИЕ!!!

След деинтак на старите керемиди и ламарина да се завие покрива на сградата с полиетилен за предотвратяване на евентуално овлажняване!

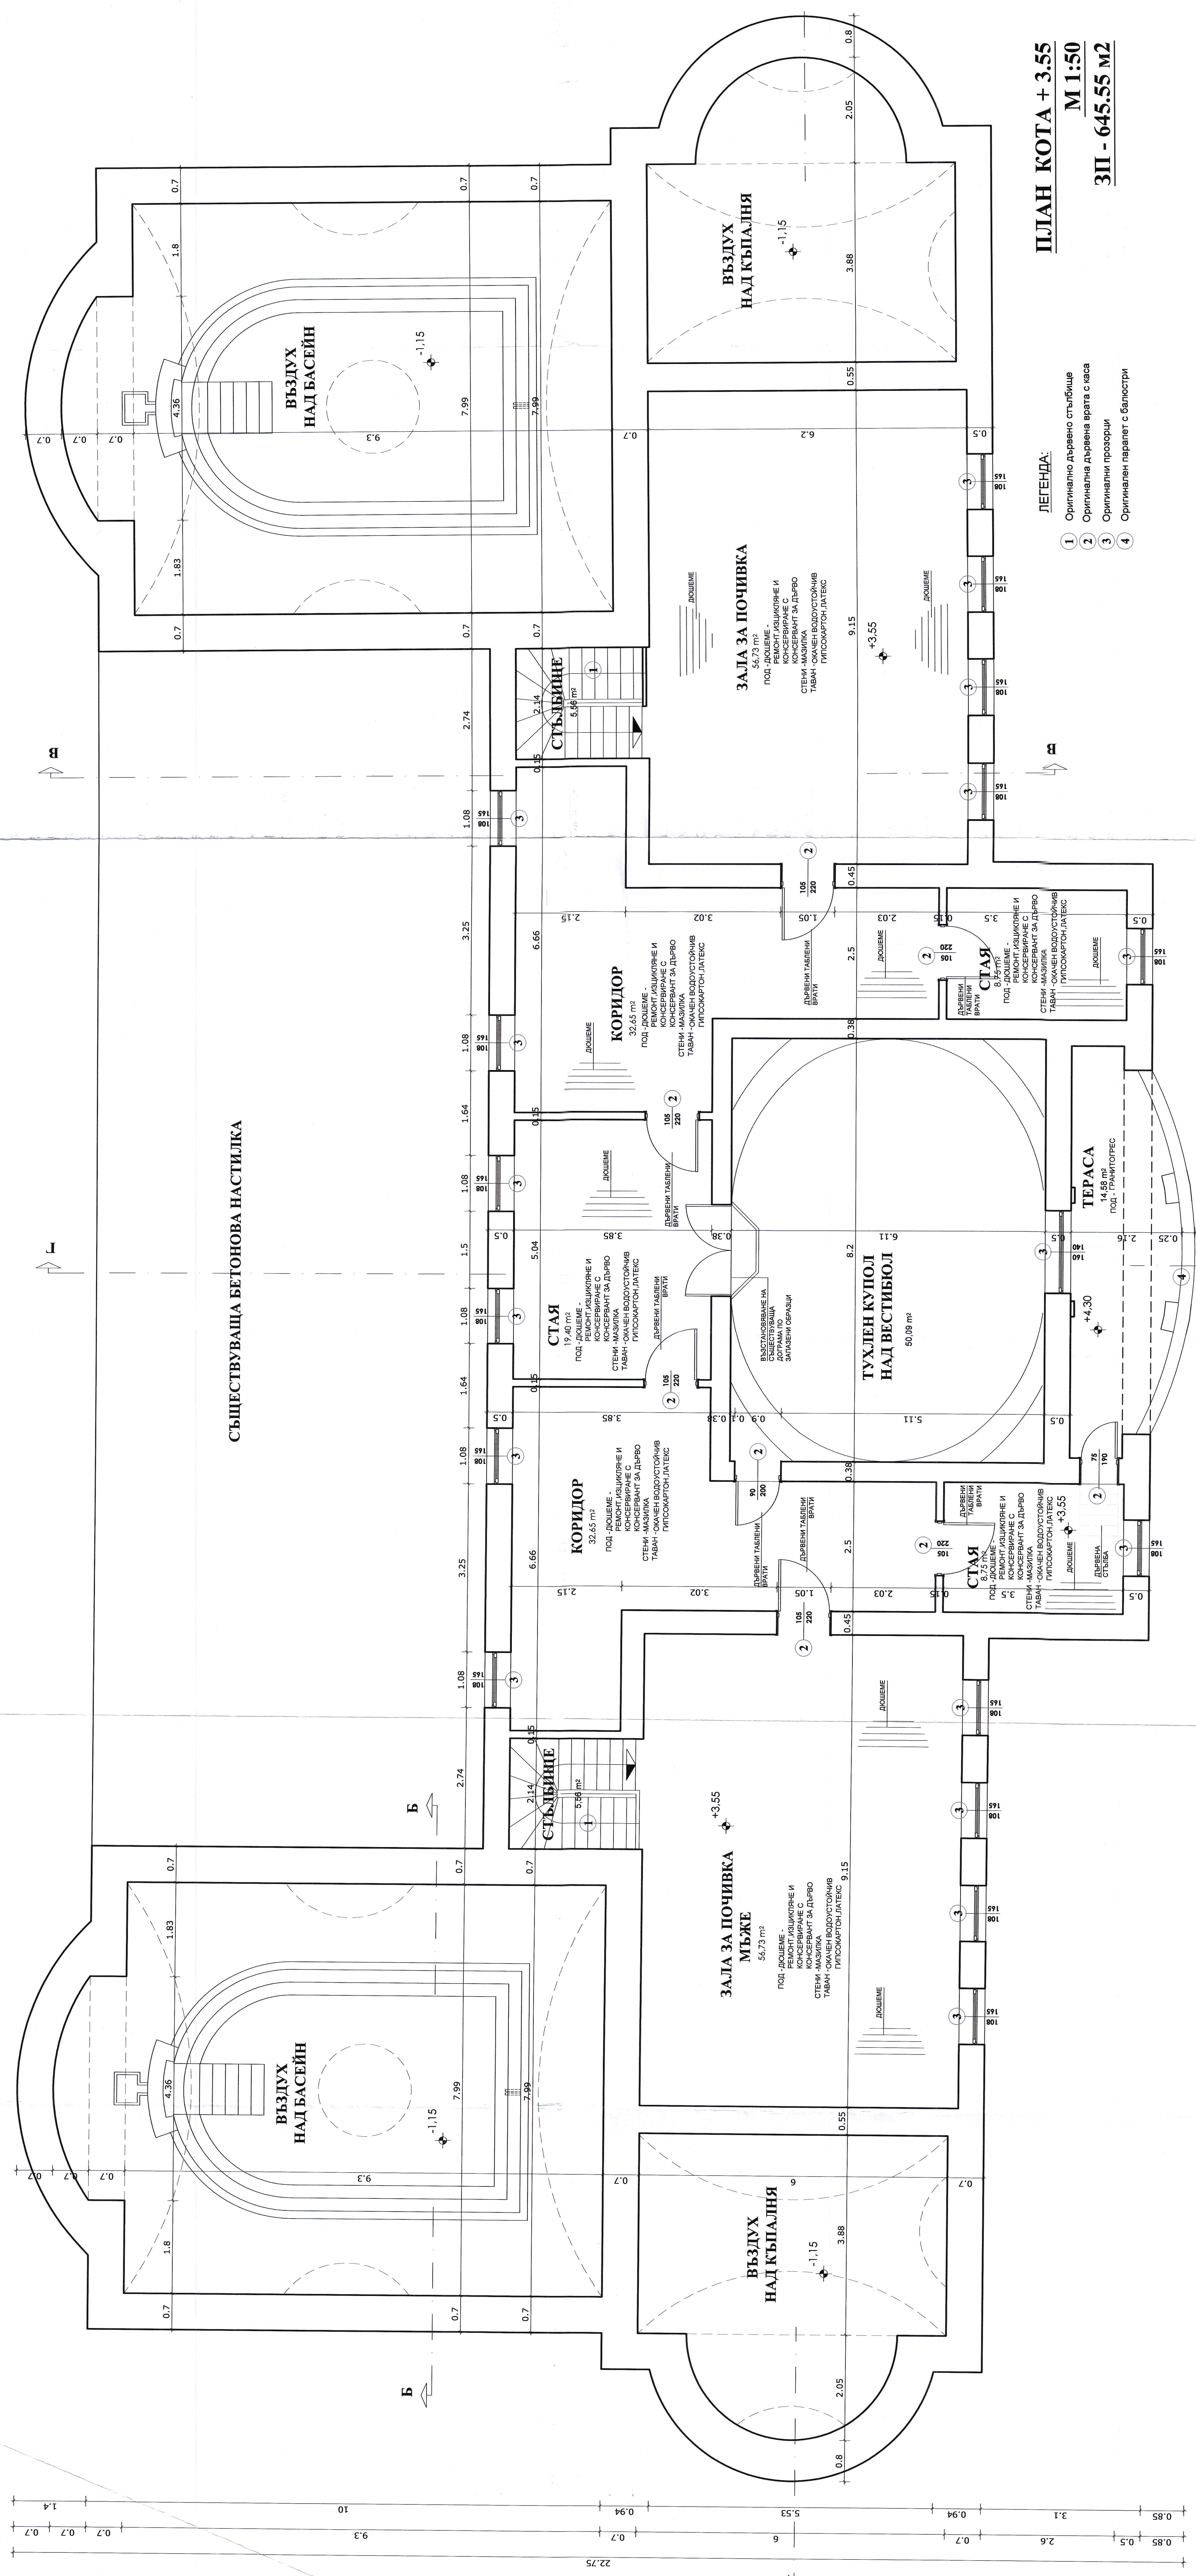

ПЛАН КОТА + 3.55
М 1:50
ЗП - 645.55 м2

- ЛЕГЕНДА:
- 1 Оригинално дървено стълбище
 - 2 Оригинални дървени врати с нова
 - 3 Оригинални прозорци
 - 4 Оригинален паралел с балестри

